



ОКПД2 26.30.50.111

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
ЛИНЕЙНЫЙ ПРОВОДНОВОЛНОВЫЙ  
РЕЛЬЕФ

Руководство по эксплуатации

4372–43071246–028 РЭ

Заречный  
2023

## Содержание

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Описание и работа.....                                         | 3  |
| 1.1   | Назначение извещателя.....                                     | 3  |
| 1.2   | Технические характеристики.....                                | 3  |
| 1.3   | Состав извещателя.....                                         | 4  |
| 1.4   | Устройство и работа.....                                       | 5  |
| 1.5   | Описание конструкции.....                                      | 7  |
| 1.6   | Маркировка.....                                                | 8  |
| 2     | Использование по назначению.....                               | 8  |
| 2.1   | Меры безопасности.....                                         | 8  |
| 2.2   | Подготовка к использованию.....                                | 8  |
| 2.3   | Требования к месту установки.....                              | 8  |
| 2.4   | Порядок установки.....                                         | 9  |
| 2.4.1 | Монтаж линейной части извещателя.....                          | 9  |
| 2.4.2 | Монтаж ПРМ и ПРД извещателя.....                               | 13 |
| 2.5   | Подготовка к работе .....                                      | 14 |
| 2.6   | Включение и настройка извещателя.....                          | 16 |
| 2.7   | Дистанционный контроль работоспособности извещателя.....       | 18 |
| 2.8   | Перечень возможных неисправностей и способы их устранения..... | 19 |
| 3     | Техническое обслуживание.....                                  | 21 |
| 4     | Правила хранения и транспортирования.....                      | 21 |
| 5     | Свидетельство о приёмке.....                                   | 22 |
| 6     | Гарантии изготовителя.....                                     | 22 |

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на «ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПРОВОДНОВОЛНОВЫЙ РЕЛЬЕФ», далее по тексту – извещатель, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) извещателя.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ПРМ – блок приёмный

ПРД – блок передающий

ЛЧ – линейная часть

КМЧ – комплект монтажных частей

Предприятие–изготовитель постоянно проводит работы по усовершенствованию извещателя и оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики извещателя.

Извещатель соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

## 1 Описание и работа

### 1.1 Назначение извещателя

1.1.1 Извещатель предназначен для охраны периметров различных объектов со сложным рельефом местности, имеющим перепады по высоте и повороты в горизонтальной плоскости, при допустимой высоте травы или снежного покрова до 1 м при приземном варианте установки с расположением верхнего провода линейной части на высоте 1,8 м.

1.1.2 Извещатель обеспечивает регистрацию преодоления нарушителем зоны обнаружения между верхним и нижним проводами линейной части способами «в рост», «согнувшись» при приземном варианте установки или при перелазе через заграждение при козырьковом варианте установки.

1.1.3 Извещатель предназначен для совместной работы с контрольными панелями, фиксирующими размыкание контактов реле.

**Внимание! Извещатель не предназначен для работы по интерфейсу RS-485 с интегрированными охранными системами.**

1.1.4 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы и сохраняет свои характеристики при воздействии:

- температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 80°C;
- повышенной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C;
- осадков в виде дождя, тумана, снега;
- солнечной радиации;
- ветра со скоростью до 20 м/с, порывы до 30 м/с.

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Вероятность обнаружения нарушителя – не менее 0,98.

1.2.2 Длина линейной части при козырьковом варианте установки от 25 до 250 м, при приземном варианте установки – от 25 до 200 м.

1.2.3 Расстояние между проводами линейной части при козырьковом варианте установки от 0,7 до 1,1 м, при приземном варианте установки – от 1,2 до 1,8 м.

1.2.4 Время готовности к работе после включения питания извещателя не более 60 с.

1.2.5 Извещатель выдаёт сигнал ТРЕВОГА:

- при преодолении нарушителем зоны обнаружения способами «в рост», «согнувшись» в приземном варианте установки со скоростью от 0,1 до 10 м/с;
- при перелазе через заграждение между проводами линейной части.

1.2.6 Длительность сигнала ТРЕВОГА (разомкнутое состояние контактов выходного реле) от 3 до 6 с. Выходное реле извещателя обеспечивает коммутацию напряжения не более 50 В, при токе не более 0,1 А. Сопротивление нормально замкнутых контактов выходного реле  $(125 \pm 25)$  Ом.

1.2.7 Время восстановления работоспособности извещателя после выдачи сигнала ТРЕВОГА не более 10 с.

1.2.8 Извещатель не выдаёт сигнала ТРЕВОГА при:

- движении группы людей на расстоянии не ближе 1,5 м от проводов линейной части извещателя;

- движении автотранспортных средств, типа УАЗ–469, на расстоянии не ближе 2 м от проводов линейной части извещателя;

- движении в зоне обнаружения мелких животных: кошка, собака (высотой в холке не более 0,5 м и весом до 20 кг).

1.2.9 Питание извещателя осуществляется напряжением постоянного тока в диапазоне от 10 до 30 В.

Ток потребления извещателя не более 50 мА.

1.2.10 Извещатель формирует сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ (контакты выходного реле постоянно разомкнуты) при:

- обрыве любого из проводов линейной части;
- коротком замыкании проводов линейной части между собой;
- недостаточном для работы уровне высокочастотного сигнала на входе ПРМ;
- избыточном для работы уровне высокочастотного сигнала на входе ПРМ;
- пропадании напряжения питания;
- включении индикации на ПРМ.

1.2.11 Масса извещателя не более 2 кг.

### 1.3 Состав извещателя

Таблица 1.1

| Наименование                                           | Кол-во | Примечание                            |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Блок передающий ПРД                                    | 1      |                                       |
| Блок приёмный ПРМ                                      | 1      |                                       |
| КМЧ крепления блоков, в составе:                       | 1      |                                       |
| - кронштейн                                            | 2      |                                       |
| - шурупы 5x30 для крепления кронштейна                 | 4      |                                       |
| - пробка под шуруп 8x30                                | 4      |                                       |
| - кабельный наконечник                                 | 2      |                                       |
| - винты М4x55(60) для крепления ПРД и ПРМ к кронштейну | 4      | установлены<br>на блоках<br>ПРД и ПРМ |
| - гайки М4                                             | 4      |                                       |
| - шайба 4                                              | 8      |                                       |
| Руководство по эксплуатации                            | 1      |                                       |
| Упаковка                                               | 1      |                                       |

Продолжение таблицы 1.1

| Составные части извещателя, поставляемые по отдельному заказу                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                                       | Примечание                                                                                                                                                 |
| Соединитель проводов линейной части неразъемный                                                                                                                                                                                    | Комплект – 4 шт.<br>Для восстановления линейной части при повреждениях.                                                                                    |
| Соединитель проводов линейной части разъемный                                                                                                                                                                                      | Комплект – 4 шт.<br>Для восстановления линейной части при повреждениях. Для организации временных проходов в линейной части с последующим восстановлением. |
| Заземлитель                                                                                                                                                                                                                        | Комплект – 2 шт.                                                                                                                                           |
| Линейный комплект монтажных частей КМЧ-СТ1:<br>кронштейн – 1 шт.; консоль диэлектрическая (стеклотекстолитовая) 0,9 м – 1 шт.; шплинт – 2 шт.; винт – 2 шт.; гайка – 2 шт.; шайба – 4 шт.; шуруп – 2 шт.; пробка под шуруп – 2 шт. | Количество КМЧ зависит от длины линейной части.<br>Используется при козырьковом варианте установки.                                                        |
| Линейный комплект монтажных частей КМЧ-СТ2:<br>кронштейн – 1 шт.; стойка диэлектрическая (стеклотекстолитовая) 1,8 м – 1 шт.; шплинт – 1 шт.; винт – 2 шт.; гайка – 2 шт.; шайба – 4 шт.                                           | Количество КМЧ зависит от длины линейной части.<br>Используется при приземном варианте установки.                                                          |
| Провод полевой связи П-274М.                                                                                                                                                                                                       | Для изготовления линейной части извещателя<br>Длина провода указывается при заказе.                                                                        |

#### 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия извещателя основан на создании объемной зоны обнаружения между верхним и нижним проводами, образующими проводную линейную часть. К одному концу линейной части подключается блок ПРД, формирующий импульсный высокочастотный сигнал, а к другому блок ПРМ, который постоянно контролирует параметры импульсного высокочастотного сигнала. Вторжение нарушителя в зону обнаружения вызывает изменение импульсного высокочастотного сигнала. Это изменение анализируется в ПРМ и формируется сигнал ТРЕВОГА.

1.4.2 **ВНИМАНИЕ!** Параметры импульсного высокочастотного сигнала могут изменяться и при иных воздействиях, например, при смещении проводов относительно друг друга в результате их провисания, превышающего допустимое, при нахождении в зоне обнаружения качающихся ветвей деревьев, кустарников и травы выше 1,0 м или при их касании проводов линейной части или ПРМ/ПРД, стай птиц, а также при влиянии мощных внешних электромагнитных помех. Эти воздействия считаются помеховыми и должны быть максимально ограничены для исключения ложных срабатываний извещателя.

1.4.3 Ограничение влияния помеховых воздействий на работу извещателя обеспечивается следующими мерами:

- алгоритмом обработки информации в ПРМ;
- выполнением рекомендаций по правильной установке и эксплуатации извещателя;
- своевременным проведением технического обслуживания извещателя.

1.4.4 Алгоритм работы извещателя предполагает его адаптацию к конкретному типу охраняемого рубежа и условиям эксплуатации, для этого проводится настройка чувствительности.

При отключении питания параметры настроек извещателя сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера. При включении питания извещатель автоматически переходит в рабочий режим.

1.4.5 Для удобства работы в извещателе предусмотрена световая индикация. Включается индикация подключением провода Р/О кабеля выходного ПРМ к «плюсу» питания извещателя. Режимы работы индикатора приведены в таблице 1.2.

Т а б л и ц а 1.2

| Показание индикатора                            | Состояние извещателя | Характеристика неисправности                                        | Примечание                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Поочередное свечение красным и синим цветом   | Норма                |                                                                     |                                                |
| 2 Импульсное свечение индикатора синим цветом   | Неисправность        | Превышение допустимого уровня импульсного высокочастотного сигнала. | Меры по устранению неисправности в таблице 2.1 |
| 3 Постоянное свечение индикатора синим цветом   | Неисправность        | Недостаточный уровень импульсного высокочастотного сигнала          | Меры по устранению неисправности в таблице 2.1 |
| 4 Импульсное свечение индикатора красным цветом | Неисправность        | Обрыв проводов ЛЧ                                                   | Меры по устранению неисправности в таблице 2.1 |
| 5 Постоянное свечение индикатора красным цветом | Неисправность        | Замыкание проводов ЛЧ                                               | Меры по устранению неисправности в таблице 2.1 |

1.4.6 Конструктивно ПРД и ПРМ выполнены в виде коротких консолей, устанавливаемых на противоположных концах рубежа охраны.

1.4.7 Верхний и нижний провода на всем протяжении рубежа охраны закрепляются с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ). Консоли КМЧ изготавливаются из диэлектрического материала и устанавливаются с помощью кронштейнов.

1.4.8 Электропитание от источника подается на ПРМ, электропитание ПРД осуществляется по проводам линейной части от ПРМ.

1.4.9 Организация протяженного охраняемого рубежа, состоящего из нескольких участков, осуществляется в соответствии с рисунком 1.1. В начале и конце рубежа может находиться любой электронный блок (ПРМ или ПРД).




Рисунок 1.1 Организация протяженного рубежа охраны

**ВНИМАНИЕ!** Рядом необходимо устанавливать два ПРМ или два ПРД. Категорически запрещается располагать рядом ПРМ и ПРД смежных участков, это приводит к ложным срабатываниям.

1.4.10 Расположение ПРД или ПРМ смежных рубежей охраны относительно друг друга на заграждении при козырьковом варианте и при приземном варианте установки изображено на рисунке 1.2. Расстояние между блоками ПРМ или ПРД должно быть 0,2 – 0,3 м.



- контакты с маркировкой «ВП» и «НП» поз. 2 и 6, предназначенные для подключения проводов линейной части. К контакту «ВП» подключается верхний провод, к контакту «НП» - нижний провод;

- индикатор двухцветный поз. 3.

С торцевой стороны ПРМ выведен кабель выходной поз 7.

1.5.2 Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ, но на ПРД отсутствуют индикатор, регулятор чувствительности и кабель выходной.

На ПРД имеются два контакта для подключения верхнего провода с маркировкой: «ВП» – выходной сигнал максимальной мощности; «ВП1» – выходной сигнал пониженной мощности. На коротких участках сигнал от ПРД на входе ПРМ может быть избыточным, для его уменьшения, необходимо на ПРД верхний провод линейной части подключить к контакту «ВП1».

## 1.6 Маркировка

1.6.1 ПРД и ПРМ извещателя имеют таблички с указанием их наименования, заводского номера и даты изготовления.

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Меры безопасности

2.1.1 Монтаж извещателя осуществлять в соответствии с требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Подготовка к работе и обслуживание извещателя должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов по технике безопасности.

2.1.3 Лица, выполняющие работы, должны иметь допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

2.1.4 Подключение проводов линейной части проводить только при отключенном питании извещателя.

**2.1.5 Запрещается проведение работ с извещателем во время грозы или предгрозовой ситуации.**

### 2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Распакуйте извещатель. Проведите внешний осмотр составных частей извещателя. На наружных поверхностях не должно быть дефектов, возникших в результате транспортирования и распаковывания.

2.2.2 Проверьте комплектность извещателя.

### 2.3 Требования к месту установки

2.3.1 На расстоянии менее 2 м от зоны обнаружения не должно быть ветвей деревьев, кустарников, ворот, калиток и других подвижных предметов.

2.3.2 Опоры и полотно ограждения, на котором устанавливается извещатель, должны быть надежно закреплены и не должны перемещаться под воздействием ветра.

2.3.3 При наличии вблизи высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), расстояние от ЛЭП до зоны обнаружения извещателя должно быть не менее 8 м.

При необходимости пересечения линейная часть извещателя должна пересекать ЛЭП под углом, близким к 90°.

2.3.4 Наличие мощных источников радиосигналов (радиостанций, локаторов и подобных устройств) может наводить помеху на провода линейной части, что, в свою очередь, приведет к сбою или отказу в работе извещателя. Возможность применения извещателя в таких условиях определяется опытной эксплуатацией.

2.3.5 Допускаются повороты линейной части извещателя на угол до 90°. Каждый угол поворота на 90° сокращает максимальную длину линейной части на 10 – 15 м.

Планирование рубежа охраны с количеством поворотов на угол до 90° более четырёх не рекомендуется.

2.3.6 Полотно заграждения, по всей длине охраняемого рубежа, должно быть однородным. Это позволит выставить оптимальную чувствительность при настройке. В случае неоднородного ограждения (например, кирпич и дерево, железобетон и металлическая сетка) на некоторых участках чувствительность извещателя будет завышена, что может быть причиной ложных срабатываний.

При наличии вблизи верхнего провода (на расстоянии меньшем, чем расстояние между верхним и нижним проводом линейной части) проводящих предметов или поверхностей происходит перераспределение электромагнитного поля, т.е. изменяется форма зоны обнаружения и длина охраняемого рубежа.

Возможность применения извещателя в таких условиях определяется опытной эксплуатацией.

2.3.7 Особенности применения извещателя на сетчатом металлическом заграждении

При установке извещателя вдоль металлического заграждения необходимо соблюдать следующие требования:

- приземный вариант установки возможен не ближе 2,5 м от заграждения;
- козырьковый вариант возможен по верху заграждения в соответствии с рисунком 2.1 3);
- необходимо исключить металлические предметы (кронштейн, кабель, проволока, фрагмент сетки) вблизи верхнего провода на расстоянии, равном расстоянию до нижнего провода. Проводящий предмет, направленный от верхнего провода к нижнему, замыкает электромагнитное поле, искажает зону обнаружения вплоть до полной неработоспособности извещателя.

При несоблюдении этих требований металлическое заграждение повлияет на зону обнаружения, исказит его форму и сделает невозможной нормальную настройку и эксплуатацию извещателя.

## 2.4 Порядок установки

**ВНИМАНИЕ! Технические характеристики извещателя обеспечиваются только при использовании штатных КМЧ (КМЧ-СТ1 или КМЧ-СТ2) и при установке их способами, приведенными в настоящем РЭ.**

2.4.1 Монтаж линейной части извещателя

2.4.1.1 Линейную часть извещателя устанавливайте:

- на грунте (приземный вариант), как показано на рисунке 2.1 1), с использованием КМЧ-СТ2;

- на заграждениях, на стенах зданий (приземный вариант), как показано на рисунке 2.1 2), с использованием КМЧ-СТ1, **при этом материал заграждения и поверхность стен не должны быть проводящими**, т.е. металлическими;

- на заграждениях, на стенах, крышах и карнизах зданий (козырьковый вариант), как показано на рисунке 2.1 3), с использованием КМЧ-СТ1.

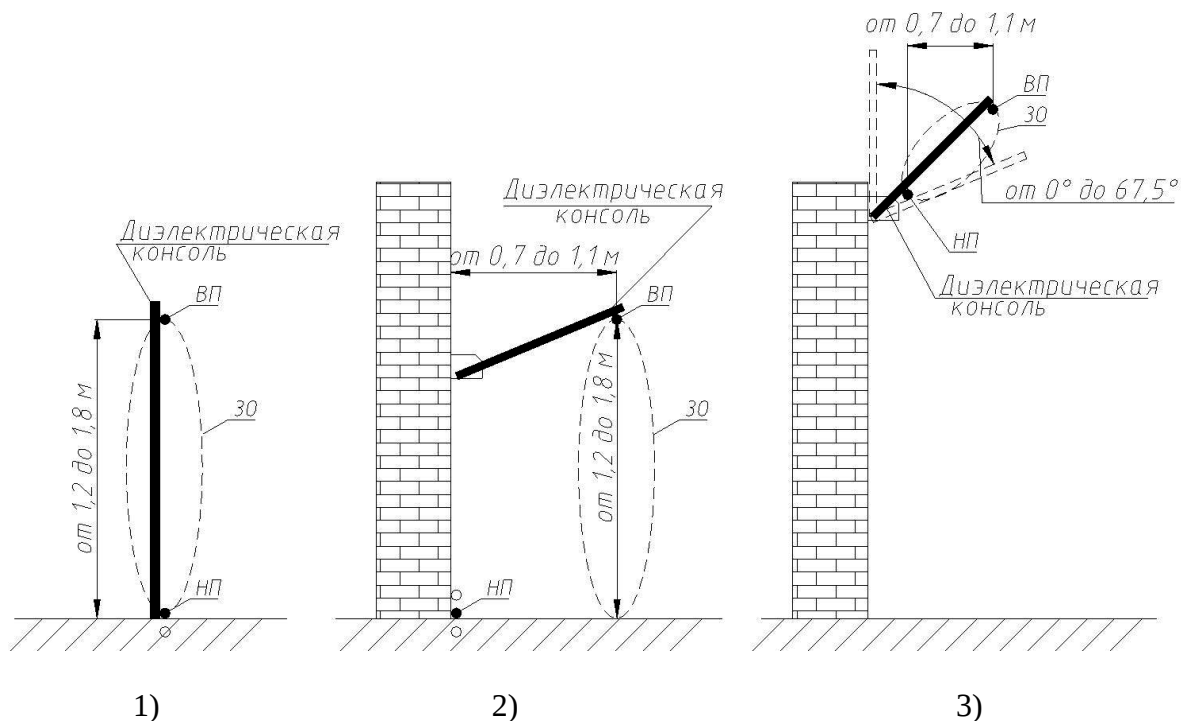


Рисунок 2.1 – Варианты размещения линейной части извещателя

Примечание – Пунктирной линией показана зона обнаружения извещателя, ее размеры зависят от установленной чувствительности извещателя.

2.4.1.2 Подготовьте провода линейной части извещателя из одинарного провода связи полевого П-274М в соответствии с длиной охраняемого участка.

2.4.1.3 КМЧ–СТ1 или КМЧ–СТ2 устанавливайте на расстоянии от 3 до 9 м друг от друга. Расстояние между ними определяется ветровыми воздействиями в месте эксплуатации извещателя. При сильных ветровых нагрузках расстояние между КМЧ необходимо уменьшить. При слабых и редких ветровых нагрузках расстояние между КМЧ допустимо увеличить.

2.4.1.4 Закрепите кронштейны к заграждению, опоре или стойке с помощью шурупов, входящих в комплект КМЧ.

Допускается крепить кронштейны с помощью болтов, сварки или другими способами, обеспечивающими их надежное крепление.

2.4.1.5 Закрепите диэлектрические консоли к кронштейнам с помощью винтов, входящих в комплект КМЧ.

2.4.1.6 При повороте линейной части извещателя на внутренних или внешних углах заграждения КМЧ и провода крепите в соответствии с рисунком 2.2.

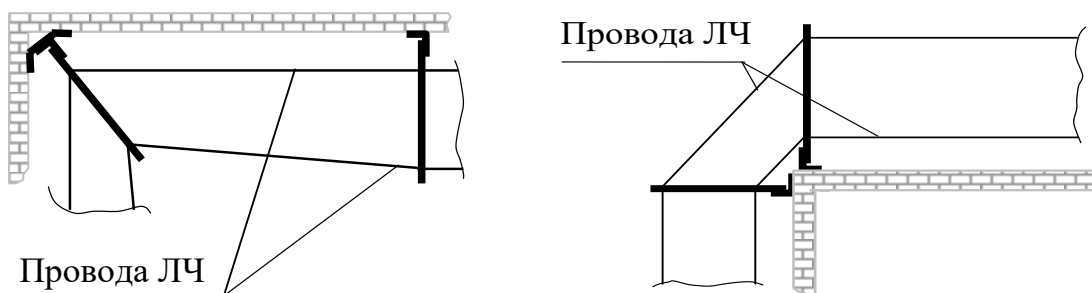


Рисунок 2.2 – Крепление КМЧ и проводов при поворотах на внутренних и внешних углах

2.4.1.7 При перепадах высоты заграждения КМЧ и провода крепите в соответствии с рисунком 2.3.

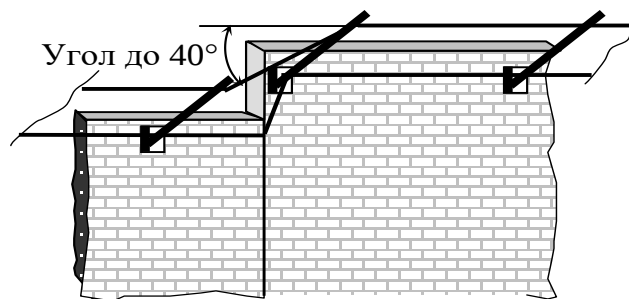


Рисунок 2.3 – Крепление КМЧ и проводов при перепадах высоты

2.4.1.8 При переходе линейной части извещателя в вертикальное положение или на противоположную сторону заграждения обеспечьте плавный переход в соответствии с рисунком 2.4, для чего используйте регулировочные отверстия в кронштейнах КМЧ.

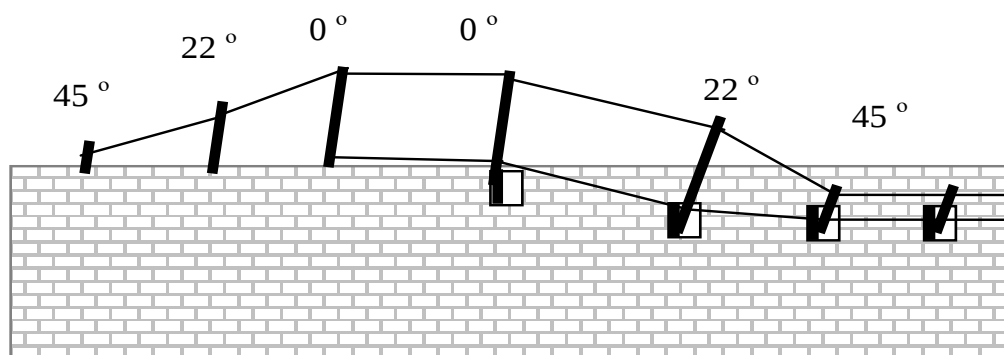


Рисунок 2.4 – Переходы линейной части

2.4.1.9 Закрепите провода линейной части на электрических консолях с помощью шпильки, входящих в состав КМЧ. Шпилька устанавливается в электрическую консоль таким образом, чтобы он не заземлял провод и не прорезал его изоляцию.

Свободное перемещение проводов в шпильках обеспечивает равномерное их натяжение по всей длине линейной части.

При приземном варианте применения извещателя нижний провод допускается прокладывать по земле. Разрешается прикапывать его на глубину не более 0,1 м, или закреплять над землей на заграждении или консолях, но в этом случае закрепляйте провод таким образом, чтобы не повредить его изоляцию при установке или во время эксплуатации при обслуживании охраняемого рубежа.

На рисунке 2.5 показано крепление проводов линейной части извещателя для приземного и козырькового варианта применения извещателя.

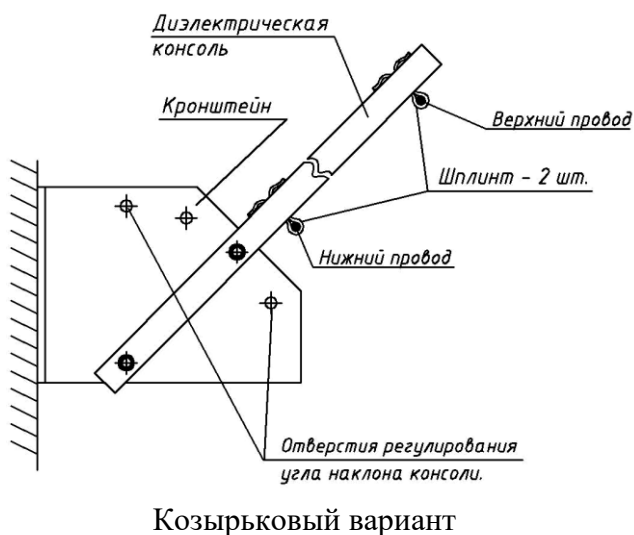
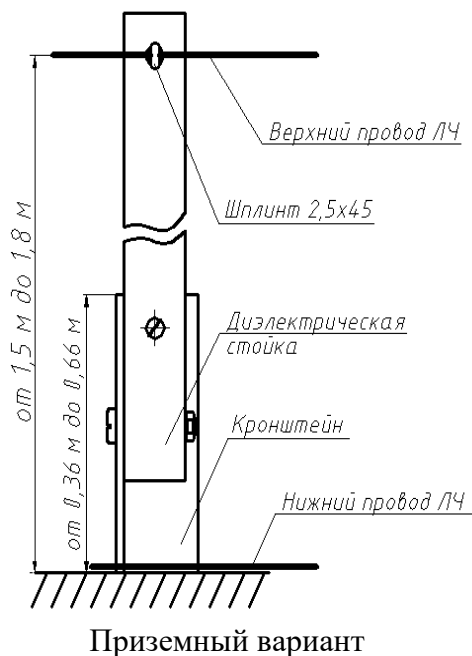


Рисунок 2.5 – Крепление проводов линейной части извещателя

2.4.1.10 Произведите натяжение проводов линейной части извещателя, обеспечивающее их минимальный провис. Натяжение проводов допускается производить любым способом от середины участка к ПРМ и ПРД, или от одного из электронных блоков извещателя к другому.

2.4.1.11 Запрещается делать запас верхнего провода наматыванием его на диэлектрические консоли или ПРМ, ПРД.

2.4.1.12 Для предотвращения поломок диэлектрических консолей при натяжении проводов в местах поворотов и на конечных консолях установите оттяжки–противовесы из капронового или аналогичного шнура.

2.4.1.13 Проконтролируйте провис провода в нескольких пролетах с помощью контрольной нити и линейки.

Натяните нить между соседними диэлектрическими консолями, положив ее на шпильки крепления проводов линейной части. Измерьте линейкой расстояние от провода до контрольной нити в середине пролета. Провис провода должен быть не более 5 мм.

## 2.4.2 Монтаж ПРМ и ПРД извещателя

2.4.2.1 ПРД и ПРМ извещателя устанавливаются на кронштейнах, входящих в состав извещателя, на противоположных концах рубежа, рядом с крайними электрическими консолями ЛЧ, на удалении не более 1 м.

2.4.2.2 Кронштейны к заграждению, опоре или стойке крепятся с помощью шурупов.

Допускается крепить кронштейны с помощью болтов, сварки или другими способами, обеспечивающими их надежное крепление.

Кронштейны при козырьковом варианте следует устанавливать на уровне проводов линейной части, при приземном варианте – не ниже 1,2 м от поверхности земли.

2.4.2.3 Закрепить ПРМ и ПРД на кронштейнах с помощью винтов, входящих в состав КМЧ крепления блоков. Установка блоков изображена на рисунке 2.6.

2.4.2.4 В месте установки ПРМ должна находиться распределительная коробка с количеством контактов не менее 9 (например, Барьер-КР-М), с подведенными и расключенными коммуникационными линиями от ППК и блока питания.

2.4.2.5 ПРД и ПРМ должны быть заземлены с помощью заземлителей. В качестве заземлителей могут служить металлические штыри длиной не менее 1,5 м, вбитые в грунт непосредственно под ПРМ и ПРД.

При организации протяженного рубежа охраны в местах установки ПРМ, ПРД, каждый электронный блок должен подключаться к своему заземлителю.

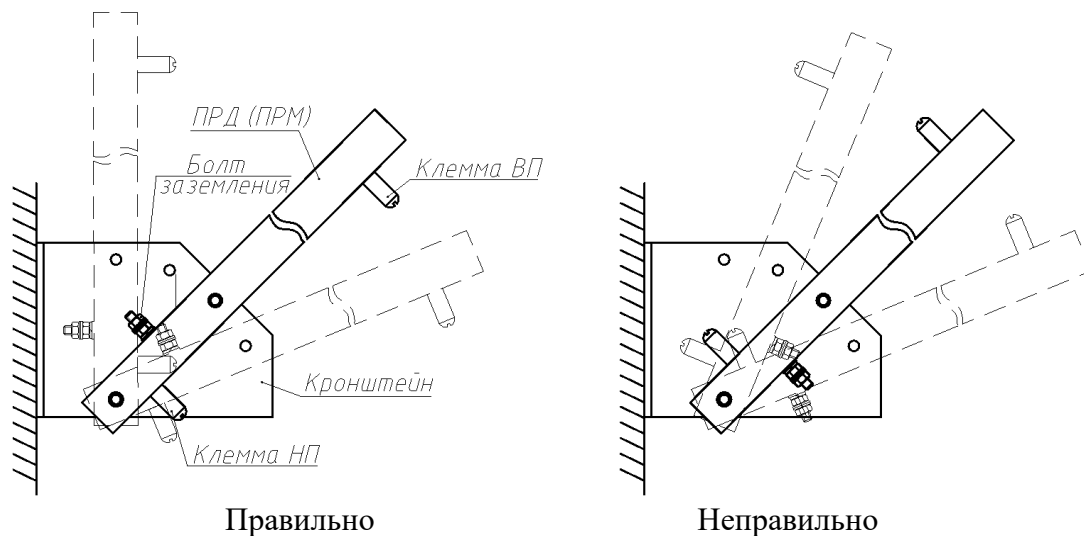


Рисунок 2.6 – Установка ПРД и ПРМ

2.4.2.6 Подключите заземляющие проводники к болтам заземления «» на ПРД и ПРМ. Для повышения коррозионной стойкости нанесите герметик на болт заземления.

Заземляющие проводники, соединяющие ПРМ, ПРД и заземлители, могут быть изготовлены из медной или стальной оцинкованной проволоки, оплетки кабелей или других проводов, сечением не менее 2,5 мм.

Заземляющие проводники должны прокладываться по кратчайшему пути от ПРМ, ПРД к заземлителям, надежно крепиться с помощью стяжек, монтажных хомутов, обвязки и т. д. и не должны раскачиваться от внешних воздействий.

2.4.2.7 К заземлителям извещателя не рекомендуется подключать другие изделия.

2.4.2.8 Не допускается использовать в качестве заземления нулевые шины, оплетки кабелей и заземление электрических машин и установок.

2.4.2.9 Подключите провода ЛЧ к контактам ВП и НП, соответственно, на ПРМ и ПРД, предварительно зачистив концы проводов от изоляции.

Для повышения коррозионной стойкости и снижения воздействия метеороосадков на места подключения проводов ЛЧ рекомендуется наносить герметик.

2.4.2.10 Для предотвращения раскачивания проводов ЛЧ около ПРМ и ПРД закрепить провода на крайних диэлектрических консолях с помощью диэлектрической стяжки, обеспечив натяжение проводов ЛЧ, подходящих к ПРМ и ПРД.

## 2.5 Подготовка к работе

2.5.1 Подключите кабель выходной ПРМ извещателя к контактам распределительной коробки в соответствии с цветовой маркировкой проводов и рисунком 2.7.

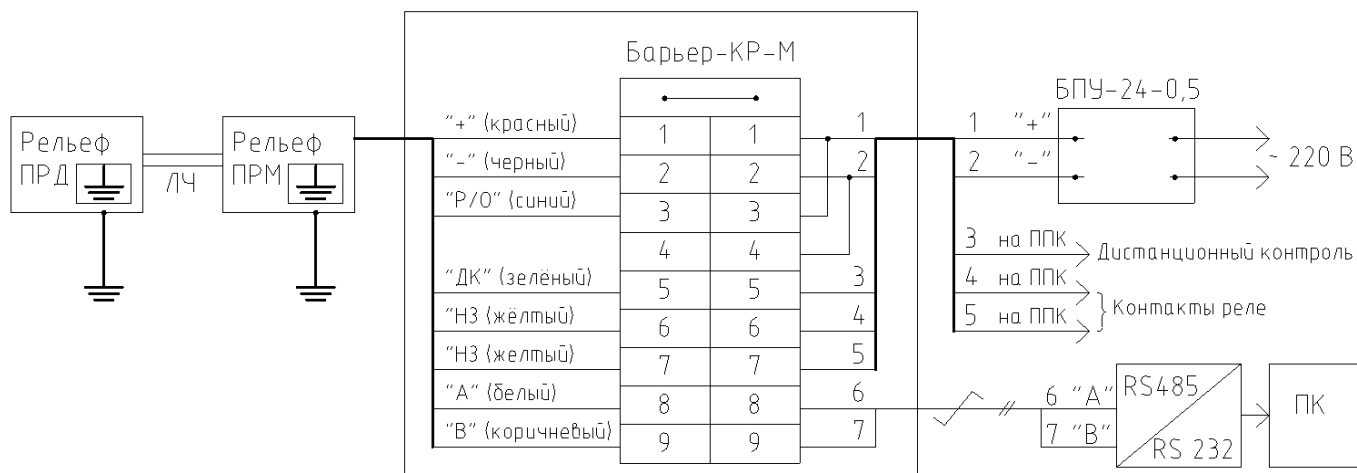


Рисунок 2.7 – Схема подключения извещателя в режиме контроля (индикатор включен).

2.5.2 Закрепите выходной кабель ПРМ с помощью стяжек, обвязки или любым другим способом, чтобы исключить его раскачивание при внешних воздействиях.

2.5.3 Программное обеспечение «Сигнал Рельеф» скопируйте на жесткий диск компьютера.

Программное обеспечение размещено на сайте предприятия «Охранная техника» [www.forteza.ru](http://www.forteza.ru) и доступно для скачивания.

**Внимание! Извещатель не предназначен для работы по интерфейсу RS-485 с интегрированными охранными системами.**

2.5.4 Подайте питание на извещатель.

2.5.5 Через время не более 1 мин, после того как будет подано питание, должен включиться индикатор на ПРМ, по режиму свечения которого определяется работоспособность извещателя и состояние его ЛЧ. Режимы свечения индикатора приведены в таблице 1.2.

При правильном подключении извещателя индикатор светится поочередно красным и синим цветом.

Другие режимы свечения индикатора характеризуют неисправность. Виды неисправностей и способы их устранения приведены в разделе 2.8.

Руководствуясь указаниями раздела 2.8, следует устранить неисправность и добиться, чтобы индикатор перешел в режим поочередного свечения красным и синим цветом.

Контакты выходного реле при включенном индикаторе должны быть разомкнуты (сопротивление между проводами «НЗ» «НЗ» кабеля выходного – более 100 кОм).

2.5.6 Для оценки характеристик извещателя на компьютере запустите на выполнение файл «Relief 10Main» из папки «Relief-Oscillograf».

После запуска файла появится окно, вид которого показан на рисунке 2.8.

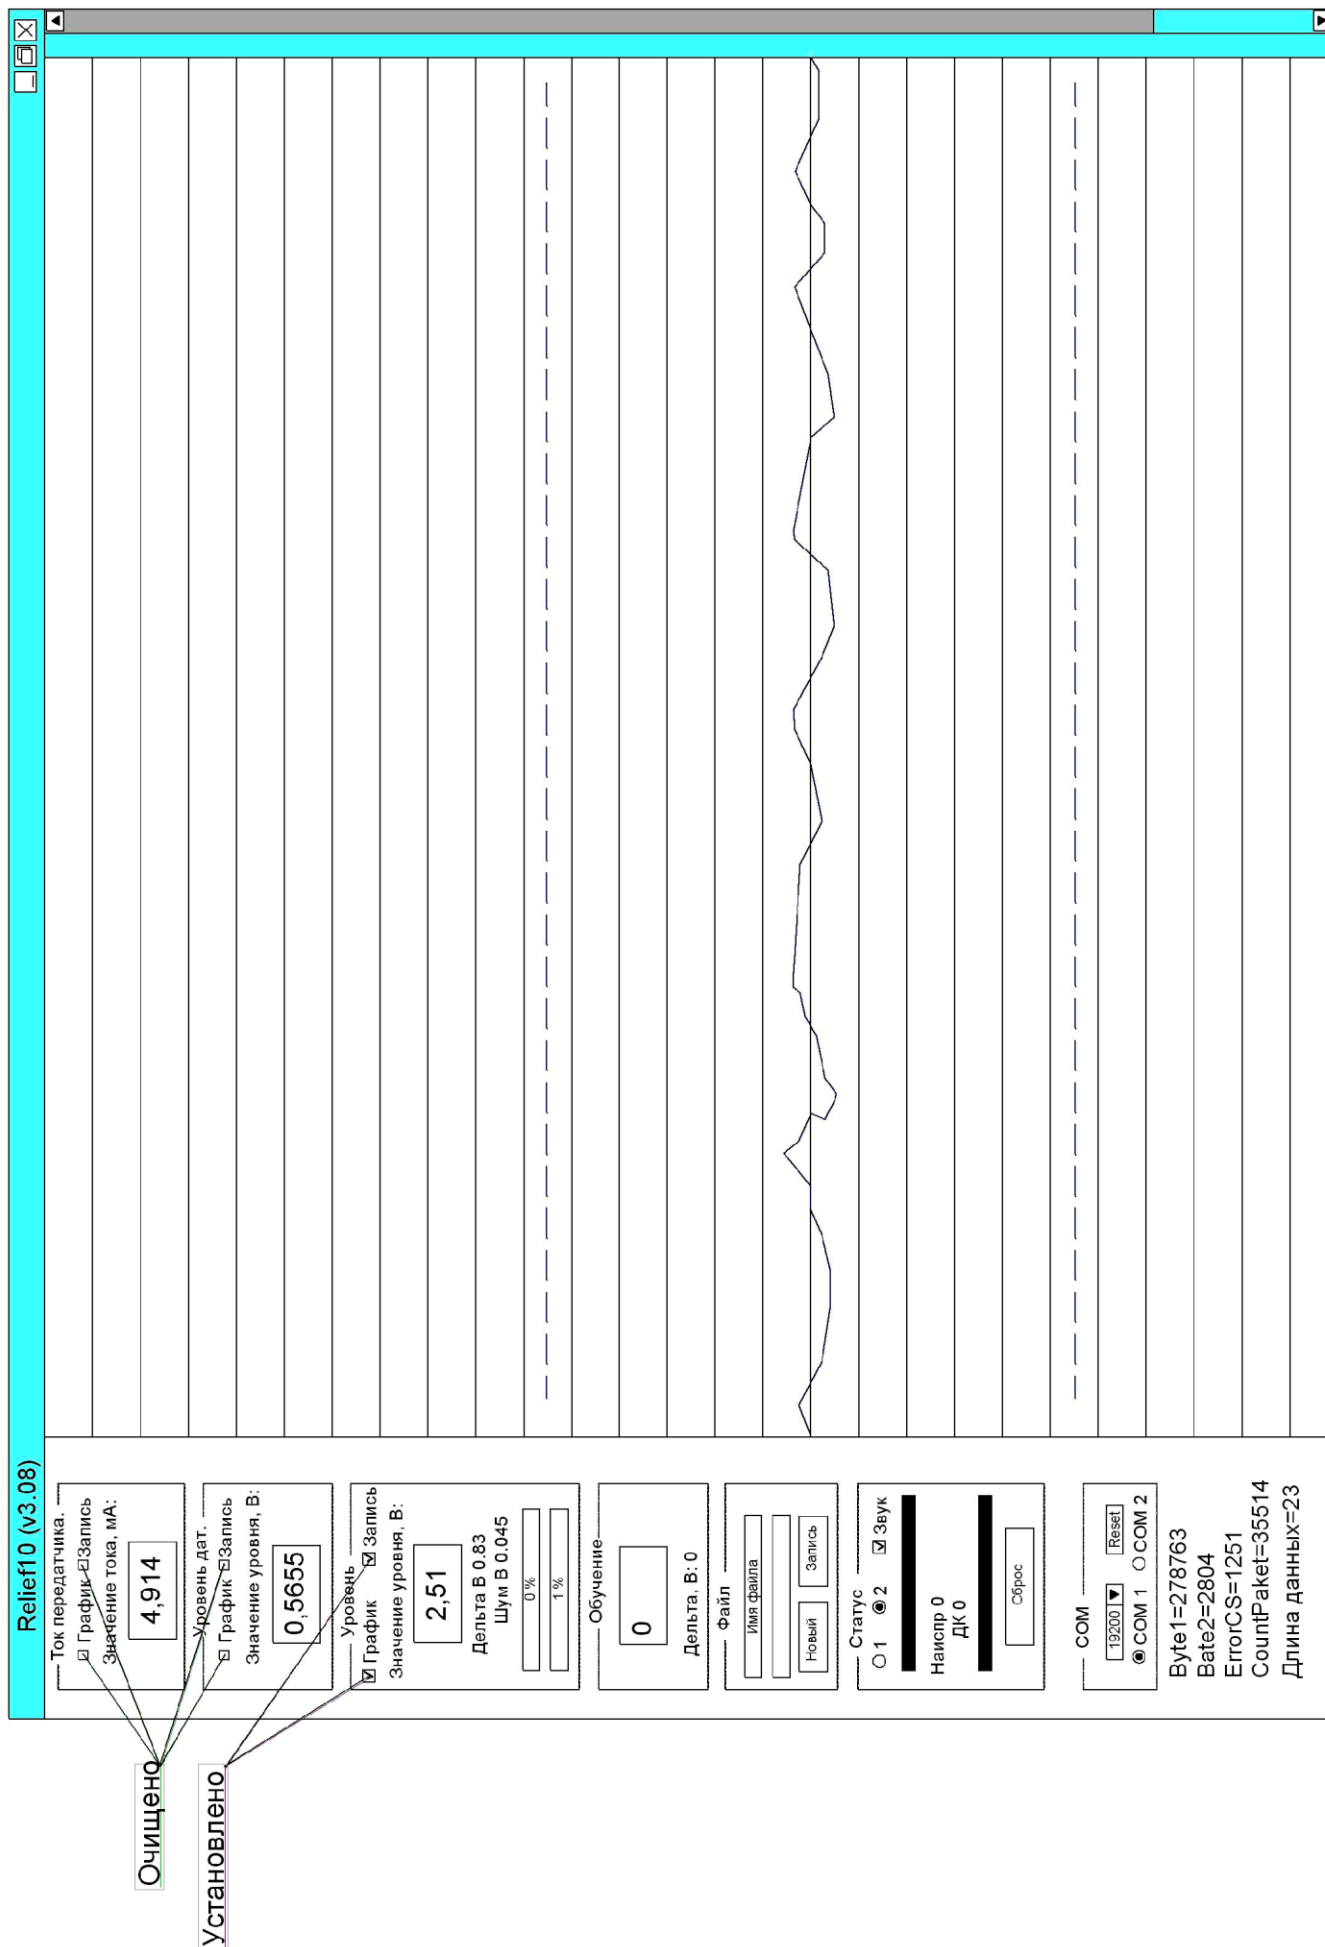


Рисунок 2.8 – Вид окна программы при выводе аналогового сигнала извещателя

В левой части экрана находятся информационные окна и управляющие кнопки:

- в окне «Ток передатчика» оба окошка («График» и «Запись») должны быть очищены (без «галочек»).
- в окне «Уровень дет.» оба окошка («График» и «Запись») должны быть очищены (без «галочек»).
- в окне «Уровень» оба окошка («График» и «Запись») должны быть установлены (с «галочками») – параметры устанавливаются автоматически.
- в окне «Статус» установленная «галочка» в окошке «Звук» включает звуковое оповещение, при очищенном окошке – звуковое оповещение отключено.
- в окне «СОМ» должна быть установлена в выпадающем списке скорость «19200». Окошки «СОМ1» или «СОМ2» устанавливаются пользователем в зависимости от того, к какому порту компьютера подключен извещатель (рекомендуется СОМ1).

Остальные параметры и сообщения являются технологическими и не должны приниматься во внимание.

2.5.7 Для исправного извещателя в дежурном режиме значения информационных окон должны иметь следующие значения:

- 1) «Ток передатчика» - от 4,5мА до 9,0 мА;
- 2) «Уровень дет.» - от 0,5В до 4,0 В;
- 3) «Уровень» - от 2,0В до 3,0 В.

Колеблющаяся голубая линия – аналоговый сигнал.

Прерывистые (штриховые) линии сверху и снизу от аналогового сигнала – положительный и отрицательный пороги срабатывания извещателя. Положение их относительно аналогового сигнала симметрично и изменяется с помощью регулятора «Ч» на блоке ПРМ извещателя, т.е. зависит от установленной чувствительности.

При нахождении аналогового сигнала между положительным и отрицательным порогами извещатель находится в дежурном режиме.


Значительные колебания аналогового сигнала при отсутствии воздействия на линейную часть означают сложную помеховую обстановку или невыполнение требований по монтажу. При этом возможна выдача сигнала «ТРЕВОГА».

2.5.8 Отключите питание извещателя.

2.6 Включение и настройка извещателя.

2.6.1. Для включения режима настройки чувствительности извещателя подключите провод «Р/О» выходного кабеля к «минусу» питания, как показано на рисунке 2.9, и подайте питание.

Контролировать настройку чувствительности извещателя (выдачу сигнала ТРЕВОГА) можно с помощью любого прибора с функцией измерения сопротивления, подключенного между проводами «НЗ», «НЗ» кабеля выходного ПРМ.

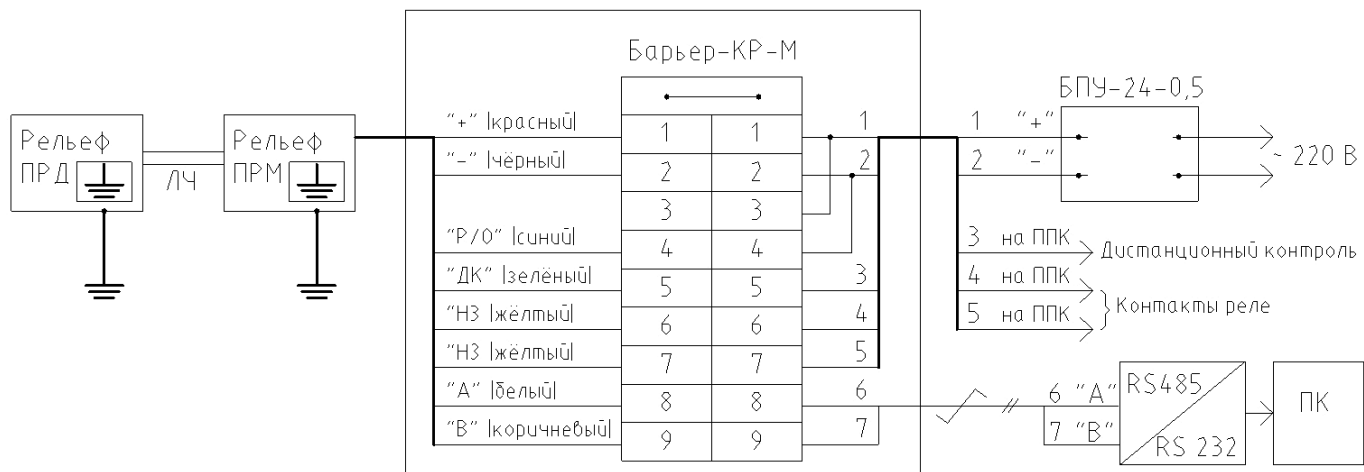

### 2.6.2 Отвинтить заглушку регулятора чувствительности «Ч».

Настройщик при этом должен находиться на расстоянии 2 – 3 м от проводов ЛЧ и блоков ПРМ, ПРД. Сопротивление между проводами «НЗ» «НЗ» должно быть (125+25) Ом.

При козырьковом варианте установки извещателя настройщик осуществляет имитации преодоления ЗО способом, показанным на рисунке 2.10, используя при этом деревянную лестницу.

Рисунок 2.10 – Способ имитации преодоления ЗО при козырьковом варианте установки.



Рисунок 2.11 – Способы имитаций преодоления ЗО при приземном варианте установки.

2.6.4 Если сигнала ТРЕВОГА не было, и аналоговый сигнал на экране компьютера не вышел за пределы порогов срабатывания, то уменьшить величину порогов до значения, не превышающего 80...90% от изменения аналогового сигнала, вращением вала регулятора «Ч» в сторону «+».

2.6.5 Выполнить имитации преодоления ЗО в произвольно выбранных местах охраняемого рубежа, контролируя аналоговый сигнал и фиксируя выдачу сигнала ТРЕВОГА. При необходимости производить подстройку чувствительности вращением регулятора «Ч».

На заключительном этапе настройки колебания аналогового сигнала при отсутствии воздействия на линейную часть не должны превышать 50% от величины установленных порогов срабатывания.

При несоблюдении этого условия следует принять меры по устранению помеховых факторов и нарушений требований по монтажу.

2.6.6 После окончания настройки чувствительности закрыть регулятор «Ч» заглушкой и отключить компьютер.

Настройка закончена.

2.6.7 По окончании настройки проверить обнаружительную способность извещателя.

Провести контрольную эксплуатацию извещателя.

Если при контрольной эксплуатации будут фиксироваться ложные срабатывания или пропуски, то провести перенастройку извещателя по приведенной выше методике.

## 2.7 Дистанционный контроль работоспособности извещателя

2.7.1 В извещателе предусмотрен дистанционный контроль работоспособности.

2.7.2 Для проверки работоспособности извещателя необходимо подать сигнал дистанционного контроля напряжением от 10 до 30 В, с помощью переключателя или от ППК, в течение времени от 3 до 10 с на провод «ДК» кабеля выходного ПРМ.

После того как сигнал дистанционного контроля закончится, извещатель должен выдать сигнал ТРЕВОГА, что подтверждает работоспособность извещателя.

2.7.3 Если для подачи сигнала дистанционного контроля используется другой источник постоянного тока, а не тот, от которого питается извещатель, то полюса «минус» источников питания необходимо объединить.

## 2.8 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.8.1 Основные неисправности, вызываемые нарушением правил монтажа, эксплуатации, и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

2.8.2 Для определения характера неисправности с помощью индикатора включить извещатель в соответствии с рисунком 2.7.

Таблица 2.1

| Проявление неисправности                                 | Возможная причина неисправности                                            | Способ устранения                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Индикатор не светится.                                 | Отсутствует напряжение питания.                                            | 1 Проверить правильность подключения выходного кабеля извещателя.<br>2 Проверить наличие питания извещателя.                                                                                                                |
| 2 Индикатор светится красным цветом в импульсном режиме. | 1 Отсутствует контакт в местах подключения проводов ЛЧ на ПРМ и (или) ПРД; | Восстановить контакт, выполнить подключение проводов к блокам в соответствии с 2.4.2.9, 2.4.2.10.                                                                                                                           |
|                                                          | 2 Обрыв провода (или обоих проводов) ЛЧ.                                   | Восстановить целостность ЛЧ с помощью соединителей, указанных в таблице 1.1, пайки или заменой проводов.                                                                                                                    |
|                                                          | 3 Отсутствует питание ПРД                                                  | Измерить напряжение на контакте «ВП» относительно контакта «НП» на ПРД. Напряжение должно быть от 8,0 до 8,7 В.                                                                                                             |
|                                                          | 4 Неисправность ПРД                                                        | Включить миллиамперметр между клеммой «НП» на ПРМ и нижним проводом ЛЧ. Измерить ток ПРД который должен быть от 3 до 12 мА.                                                                                                 |
| 3 Индикатор светится красным цветом в постоянном режиме. | 1 Замыкание проводов ЛЧ.                                                   | 1 Проверить целостность изоляции проводов ЛЧ.<br>2 Проверить правильность подключения проводов к клеммам на ПРД.                                                                                                            |
|                                                          | 2 Неисправность ПРД                                                        | Включить миллиамперметр между клеммой «НП» на ПРМ и нижним проводом ЛЧ. Измерить ток ПРД который должен быть от 3 до 12 мА.                                                                                                 |
| 4 Индикатор светится синим цветом в постоянном режиме.   | Недостаточный уровень сигнала.                                             | Уменьшить длину ЛЧ.                                                                                                                                                                                                         |
| 5 Индикатор светится синим цветом в импульсном режиме.   | Высокий уровень сигнала.                                                   | 1 Увеличить длину ЛЧ.<br>2 Установить перемычку между контактами «ВП» и «ВП1» на ПРД.<br>3 Подключить ВП ЛЧ к контакту «ВП1» на ПРД.<br>4 При козырьковом использовании извещателя увеличить расстояние между проводами ЛЧ. |

Продолжение таблицы 2.1

| Проявление неисправности                             | Возможная причина неисправности                                                                                   | Способ устранения                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Пониженная обнаружительная способность извещателя. | Недостаточная чувствительность вследствие изменения условий эксплуатации                                          | Перенастроить чувствительность извещателя по методике 2.6.                                                             |
| 7 Выдача ложных сигналов ТРЕВОГА                     | 1 Ненадежное подключение проводов ЛЧ к ПРД и (или) ПРМ.                                                           | Проверить качество подключения проводов ЛЧ. Защитить места подключения с помощью герметика.                            |
|                                                      | 2 Ненадежное подключение проводников заземления к ПРД и (или) ПРМ или к заземлителям.                             | Проверить качество подключения проводников заземления и восстановить надежное соединение их с блоками и заземлителями. |
|                                                      | 3 Раскачивание проводов заземления ПРМ и (или) ПРД.                                                               | Закрепить провода заземления с помощью диэлектрических стяжек, изоляционной ленты или другим способом.                 |
|                                                      | 4 Раскачивание под действием ветра кабеля выходного ПРМ.                                                          | Закрепить кабель выходной ПРМ с помощью диэлектрических стяжек, изоляционной ленты или другим аналогичным способом.    |
|                                                      | 5 Провисание одного или обоих проводов ЛЧ.                                                                        | Подтянуть провод (провода) ЛЧ в соответствии с 2.4.1.                                                                  |
|                                                      | 6 Наличие ближе 2 м от ЛЧ, ПРМ, ПРД, извещателя предметов или растительности, перемещающихся под действием ветра. | Закрепить или удалить предметы, растительность.                                                                        |
|                                                      | 7 Завышенная чувствительность извещателя вследствие изменения условий эксплуатации.                               | Перенастроить чувствительность извещателя по методике 2.6.                                                             |

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по устранению неисправностей проводить при отключенном питании извещателя.

2.8.3 После устранения неисправности подать питание на извещатель. При необходимости провести перенастройку по методике 2.6.

### 3 Техническое обслуживание

#### 3.1 Общие указания

3.1.1 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием извещателя и поддержание его в исправном состоянии.

3.1.2 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателя в рабочем состоянии.

3.1.3 Техническое обслуживание извещателя предусматривает плановое выполнение профилактических работ регламента ТО в объеме и с периодичностью два раза в год, при наступлении устойчивых морозов и установления снежного покрова (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5°C ) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10°C).

3.1.4 При хранении техническое обслуживание извещателя не проводится.

3.1.5 При проведении технического обслуживания выполнить все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки – устранить.

3.1.6 Содержание регламента работ технического обслуживания:

- 1) проверка состояния охраняемого рубежа на соответствие требованиям 2.1.1, 2.1.2;
- 2) внешний осмотр ПРМ, ПРД;
- 3) проверка состояния и натяжения проводов ЛЧ;
- 4) проверка качества и сохранности электрических соединений и заземлителей;
- 5) проверка чувствительности извещателя, перенастройка извещателя при неудовлетворительных результатах проверки.

Примечание – После стихийных природных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п.), рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание.

#### 3.2 Последовательность выполнения работ технического обслуживания

3.2.1 Последовательность выполнения работ при проведении планового технического обслуживания извещателя:

- 1) внешним осмотром определить необходимость обрубки ветвей деревьев и кустарников, находящихся на расстоянии менее 2 м от ближнего провода линейной части, блоков ПРМ, ПРД, и очистки участков от посторонних перемещающихся предметов (особенно металлических);
- 2) устранить (при наличии) колебания полотна и опор заграждения;
- 3) проверить состояние и натяжение проводов ЛЧ;
- 4) проверить места крепления и подключения проводов ЛЧ;
- 5) проверить надежность крепления к заграждению и целостность диэлектрических консолей;
- 6) проверить надежность крепления ПРД и ПРМ;
- 7) проверить состояние заземлителей и заземляющих проводников, надежность подключения заземлителей к ПРД и ПРМ;
- 8) провести контрольные преодоления ЗО, при необходимости провести перенастройку извещателя по методике 2.6.

### 4 Правила хранения и транспортирования

4.1 Хранение извещателя должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

## 5 Свидетельство о приёмке

5.1 Заключение предприятия–изготовителя о том, что извещатель «РЕЛЬЕФ» заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4372–028–43071246–2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Штамп ОТК

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик извещателя требованиям ТУ 4372–028–43071246–2004 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных 4372–43071246–028 РЭ.

6.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

6.3 Гарантии не распространяются на извещатели:

- с нарушенными гарантийными пломбами;

- с механическими повреждениями,

а также вышедшими из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

6.4 Средний срок службы – 8 лет.

6.5 Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

6.6 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресам:

1 Технический Сервисный Центр ООО «Охранная техника».

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: [servis@forteza.ru](mailto:servis@forteza.ru)

2 Сервисный Центр ООО «ЭМАН».

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г.

тел./факс: 8-(3912) 33-98-66

E-mail: [eman@online.ru](mailto:eman@online.ru)

3 Сервисный центр на базе Иркутского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России.

664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 146

тел.: (3952) 53-23-20, 53-26-20

E-mail: [mrvo\\_cito@mail.ru](mailto:mrvo_cito@mail.ru)

4 Сервисный Центр ООО «ИСК «Гардиан»

614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 72.

тел. (342) 2-609-700

E-mail: [sar@grdn.ru](mailto:sar@grdn.ru)



Адрес изготовителя:

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"  
442960, г.Заречный  
Пензенской обл, а/я 45  
тел./факс (8412) 65-53-16, многоканальный